

**Détails véhicule**

VIN	VF7SXBHW6 JT529338	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	ET-331-ZJ	Modèle	C3 V4 BHDI 75 S&S BVM FEEL	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	12/02/2018	Année	2018	Couleur	ROUGE RUBI
Odometre	49 169 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Tissu Mica Grey - Am
Carburant	Diesel	Carrosserie	Berline	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	93
Portes	5	Vitesses	4		

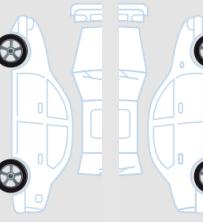
**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation	19/11/2019	Parc	LIMAY		
					
					

**Equipements génériques**
**Eléments amovibles**
**Documents techniques**

Double clefs


**Pneumatiques**

Michelin 205/55/16 V Eté 3.5 mm		Michelin 205/55/16 V Eté 3.7 mm		-/- Galette 7.0 mm
Michelin 205/55/16 V Eté 6.2 mm		Michelin 205/55/16 V Eté 5.7 mm		

**Dommages**

1		Elément Pneu Position Avant Gauche Dommages Usé Intensité - Opération Echange	2	 NO IMAGE AVAILABLE	Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Smart Repair
3		Elément Bas de Pare-choc Position Avant Dommages Cassé Intensité - Opération Echange	4		Elément Enjoliveur 16' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Echange

## DEKRA Automotive Solutions

<b>5</b>  <span style="font-size: 2em;">● ●</span>	Elément Pneu Position Avant Droit Dommages Coupé Intensité - Opération Echange	<b>6</b>  <span style="font-size: 2em;">NO IMAGE AVAILABLE</span>	Elément Enjoliveur 16' Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation
<b>7</b>  <span style="font-size: 2em;">● ●</span>	Elément Porte Position Avant Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	<b>8</b>  <span style="font-size: 2em;">NO IMAGE AVAILABLE</span>	Elément Revêtement de bas de caisse Position Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
<b>9</b>  <span style="font-size: 2em;">● ●</span>	Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Pour mémoire	<b>10</b>  <span style="font-size: 2em;">NO IMAGE AVAILABLE</span>	Elément Aile Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Pour mémoire
<b>11</b>  <span style="font-size: 2em;">NO IMAGE AVAILABLE</span>	Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	<b>12</b>  <span style="font-size: 2em;">● ●</span>	Elément Bas de caisse Position Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
<b>13</b>  <span style="font-size: 2em;">● ●</span>	Elément Brin d'antenne Position - Dommages Cassé Intensité - Opération Forfait échange	<b>14</b>  <span style="font-size: 2em;">● ●</span>	Elément Tapis Position - Dommages Brûlé Intensité - Opération Smart Repair
<b>15</b>  <span style="font-size: 2em;">NO IMAGE AVAILABLE</span>	Elément Double clefs Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Pour mémoire	<b>16</b>  <span style="font-size: 2em;">NO IMAGE AVAILABLE</span>	Elément Eléments adjacents Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture
<b>17</b>  <span style="font-size: 2em;">NO IMAGE AVAILABLE</span>	Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture		

## Commentaires

PneuARG Michelin 205/55/16 V 6.2 Mm

PneuAR -/- Galette 7.0 Mm

PneuAVG Michelin 205/55/16 V 3.5 Mm

PneuARD Michelin 205/55/16 V 5.7 Mm

PneuAVD Michelin 205/55/16 V 3.7 Mm